

АКТ № КовГОК/420 технического обслуживания № ТО-1000 от 6/8/2025

Модель техники:	БелАЗ-7530Н	Время остановки:	6/8/2025 1:36 PM
№ шасси:	1-23	Время запуска:	6/8/2025 3:41 PM
Наработка шасси:	13503 ч.	Продолжительность:	2 ч. 5 мин.
ФИО водителя:	халидли у. а.		

Операции технического обслуживания.

ДВС Weichai 12GZPD55 / ДВС Weichai 12GZPD55

Наименование операции	Исполнитель операции
Заменить масло в поддоне ДВС.	Воднев К. Ю.
Заменить топливные фильтры тонкой очистки.	Воднев К. Ю.
Заменить топливный фильтр (водосепаратор).	Воднев К. Ю.
Не выполнена	
Причина:	
Не выполнен шаг: Закрыть кран топливного бака. по причине: Не предоставлено ТМЦ для выполнения операции.	
Не выполнен шаг: Установить новый фильтр грубой очистки топлива (водосепаратор). по причине: Не предоставлено ТМЦ для выполнения операции.	
Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке системы охлаждения ДВС, при необходимости довести до нормы.	Воднев К. Ю.
Заменить масляные фильтры в ДВС.	Воднев К. Ю.
Заменить ФЭ центробежных масляных фильтров.	Воднев К. Ю.

Дефекты/замечания.

Узел	Код дефекта	Наименование дефекта	Статус	Кол-во повторов на ТО
------	-------------	----------------------	--------	-----------------------

Колесо 7530 ПП / Шина Michelin 40.00 R57 / Шина Michelin 40.00 R57

Шина Michelin 40.00 R57	КГШ-0003	Неисправен датчик давления шины.	Нет возможности проверить	0
Шина Michelin 40.00 R57	КГШ-0007	Шина колеса имеет повреждения	Нет возможности проверить	0

ДВС Weichai 12GZPD55 / ДВС Weichai 12GZPD55

Система смазки	ДВС-0026	Отсутствует крышка сливного клапана (БРС) на поддоне ДВС	Устранено	0
----------------	----------	--	-----------	---

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Воднев К. Ю.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Мартынюк В. А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Муратов А. С.

Водитель

халидли у. а.

Должность

ФИО

Подпись

Дата

Система смазки	ДВС-0075	Не продавливается смазка на передний опорный кронштейн ДВС	Нет возможности проверить	2
----------------	----------	--	---------------------------	---

Генератор ГСТ-1600 / Генератор ГСТ-1600

Ротор	ТГ-0013	Подгар токоприемного кольца тягового генератора	Нет возможности проверить	0
Статор	СВ-0002	Поврежден воздуховод обдува ТГ	Нет возможности проверить	0
Ротор	ТГ-0023	Наличие задира на поверхности токоприемного кольца тягового генератора	Нет возможности проверить	0

Система пожаротушения 7530 / Система пожаротушения 7530

Система пожаротушения 7530	СП-0025	Отсутствует пломба пиропатрона запорно-пусковой головки системы пожаротушения с левой стороны по ходу движения	Нет возможности проверить	4
Система пожаротушения 7530	СП-0016	Отсутствует пломба на редукторе газового баллона системы пожаротушения заднего моста.	Нет возможности проверить	1
Система пожаротушения 7530	СП-0002	Отсутствует пломбировка кнопки выносного запуска порошковой линии моторного отсека.	Нет возможности проверить	4
Система пожаротушения 7530	СП-0006	Отсутствует пломба на кнопке выносного запуска порошковой линии пожаротушения картера заднего моста.	Нет возможности проверить	4
Система пожаротушения 7530	СП-0009	Отсутствует пломбировка кнопки на пульте дистанционного запуска СКП в кабине водителя.	Нет возможности проверить	4
Система пожаротушения 7530	СП-0026	Отсутствует пломба пиропатрона запорно-пусковой головки системы пожаротушения с правой стороны по ходу движения	Нет возможности проверить	1
Система пожаротушения 7530	СП-0019	Отсутствует пломба на редукторе газового баллона системы пожаротушения	Нет возможности проверить	4

Тяговый электродвигатель ТАД-7М правый / Тяговый электродвигатель ТАД-7М

Тяговый электродвигатель ТАД-7М	ТЭ-0003	Трещина воздуховода тягового электродвигателя.	Нет возможности проверить	0
---------------------------------	---------	--	---------------------------	---

УВТР 2x600 1 / Электродвигатель ЭТВ-20 М3 / Электродвигатель ЭТВ-20 М3

Ротор/Коллектор	ЭД-0019	Коллектор электродвигателя УВТР имеет повреждения (износ, царапины и т.д)	Нет возможности проверить	0
-----------------	---------	---	---------------------------	---

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Воднев К. Ю.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Мартынюк В. А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Муратов А. С.

Водитель

халидли у. а.

Должность

ФИО

Подпись

Дата

PMK 7530 левый / PMK 7530

PMK 7530	PMK-0079	Сорваны грани на магнитах в сливных PMK.	Нет возможности проверить	0
Межманжетная полость PMK/Масленки подманжетной полости	PMK-0065	Обрыв рукава подачи смазки в подманжетную полость PMK.	Нет возможности проверить	4

Система низковольтного оборудования 7530 / Система низковольтного оборудования 7530

Аккумулятор	HO-0021	Неисправно крепление АКБ	Нет возможности проверить	2
-------------	---------	--------------------------	---------------------------	---

PMK 7530 правый / PMK 7530

PMK 7530	PMK-0079	Сорваны грани на магнитах в сливных PMK.	Нет возможности проверить	0
----------	----------	--	---------------------------	---

Система снабжения топливом ДВС 7530 / Система снабжения топливом ДВС 7530

Система снабжения топливом ДВС 7530	CCT-0002	Течи топливного бака.	Нет возможности проверить	3
-------------------------------------	----------	-----------------------	---------------------------	---

Передняя подвеска 7530 / Передняя подвеска 7530

Поперечная штанга подвески	ЗП/з-0005	Агрегат не очищен от грязи.	Нет возможности проверить	2
----------------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	---

Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240 / Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240

Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240	ШУ/з-0006	Сильное загрязнение шкафов пускорегулирующей аппаратуры	Нет возможности проверить	1
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240	ШУ-0040	Неисправно или отсутствует уплотнение дверей шкафа с пускорегулирующей аппаратурой.	Нет возможности проверить	0
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240	ШУ-0040	Неисправно или отсутствует уплотнение дверей шкафа с пускорегулирующей аппаратурой.	Нет возможности проверить	0
Шкаф с пускорегулирующей аппаратурой ШУ-240	ШУ-0055	Неисправны или отсутствуют замки дверей шкафа с пускорегулирующей аппаратурой	Нет возможности проверить	1

Задний мост 7530 / Задний мост 7530

Задний мост 7530	ЗП/з-0005	Агрегат не очищен от грязи.	Нет возможности проверить	3
------------------	-----------	-----------------------------	---------------------------	---

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Воднев К. Ю.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Мартынюк В. А.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники

Муратов А. С.

Водитель

халидли у. а.

Должность

ФИО

Подпись

Дата

Тяговый электродвигатель ТАД-7М левый / Тяговый электродвигатель ТАД-7М

Подшипниковый узел/Подшипник наружный	ТЭ-0050	Неисправен шланг подачи смазки на наружный подшипник ТЭД.	Нет возможности проверить	0
---------------------------------------	---------	---	---------------------------	---

Колесо 7530 ЗЛН / Шина Michelin 40.00 R57 / Шина Michelin 40.00 R57

Шина Michelin 40.00 R57	КГШ-0003	Неисправен датчик давления шины.	Нет возможности проверить	0
-------------------------	----------	----------------------------------	---------------------------	---

УВТР 2x600 2 / Электродвигатель ЭТВ-20 М3 / Электродвигатель ЭТВ-20 М3

Ротор/Коллектор	ЭД-0019	Коллектор электродвигателя УВТР имеет повреждения (износ, царапины и т.д)	Нет возможности проверить	0
-----------------	---------	---	---------------------------	---

Тормозная система 7530 / Тормозная система 7530

Рабочая тормозная система/Тормозные механизмы передних колес (левый)	ЗП/з-0005	Агрегат не очищен от грязи.	Нет возможности проверить	3
Рабочая тормозная система/Тормозные механизмы передних колес (левый)	ТС-0026	Износ тормозных колодок	Нет возможности проверить	0
Стояночная тормозная система/Стояночный тормозной механизм (правый)	ТС-0026	Износ тормозных колодок	Нет возможности проверить	0

Система рулевого управления 7530 / Система рулевого управления 7530

Система рулевого управления 7530	РУ-0042	Неисправен палец крепления рулевого цилиндра (износ).	Нет возможности проверить	3
Тяга рулевой трапеции	ЗП/з-0005	Агрегат не очищен от грязи.	Нет возможности проверить	2
Система рулевого управления 7530	ЗП/з-0005	Агрегат не очищен от грязи.	Нет возможности проверить	2

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
Водитель

Воднев К. Ю.
Мартынюк В. А.
Муратов А. С.
халидли у. а.

Должность

ФИО

Подпись

Дата

Затраченные смазочные и расходные материалы.

Узел	Вид / Тип ТМЦ	Наименование ТМЦ	Предоставлено	Кол-во
ДВС Weichai 12GZPD55 / ДВС Weichai 12GZPD55				
Система смазки	Масло / Моторное	Gazpromneft G-Profi MSI Plus 15W-40 масло моторное	Предприятие	360.000 л.
Система смазки / Масляные фильтры ДВС	Фильтры / Масляный	WEICHAI 1011630999 фильтр масляный	Предприятие	5.000 шт.
Система смазки / Фильтры центробежной очистки масла / Фильтр центробежной очистки масла (1)	Фильтры / Масляный	DEES Filters DSO3297 фильтр масляный	Предприятие	1.000 шт.
Система смазки / Фильтры центробежной очистки масла / Фильтр центробежной очистки масла (2)	Фильтры / Масляный	DEES Filters DSO3297 фильтр масляный	Предприятие	1.000 шт.
Топливная система / Фильтры тонкой очистки топлива	Фильтры / Топливный	DEES Filters DSF3346 фильтр топливный	Предприятие	3.000 шт.

Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
 Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
 Слесарь по ремонту и обслуживанию спецтехники
 Водитель

Воднев К. Ю.
 Мартынюк В. А.
 Муратов А. С.
 халидли у. а.

Должность

ФИО

Подпись

Дата